

## Familiarisation

Félicitations pour l'achat de cette montre CASIO. Pour tirer le meilleur parti de votre montre, lisez attentivement ce manuel et gardez-le à portée de main pour toute référence future.

### Applications

Les capteurs de cette montre mesurent l'altitude, la pression barométrique, la température et la profondeur de l'eau. Les valeurs obtenues sont indiquées sur l'écran. Les fonctions de cette montre sont utiles pour la randonnée en montagne, l'escalade, la plongée en apnée ou la plongée ou tuba, ou pour tout autre sport pratiqué en plein air.

### Pour les montres avec anneau de temps écoulé

Tournez l'anneau de temps écoulé pour aligner le repère ▼ et l'aiguille des minutes. Ensuite, le nombre de minutes écoulées est indiqué par le décalage de l'aiguille des minutes par rapport à ▼.



Anneau de temps écoulé

### Avertissement !

- Les fonctions de mesure de cette montre ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre professionnel ou industriel où la précision est importante. Les valeurs obtenues sont d'une précision acceptable seulement et doivent être considérées comme telles.
- Cette montre est destinée à la plongée en apnée et au tuba. Ne jamais l'utiliser pour la plongée à bouteille.
- Ne jamais toucher aux boutons de la montre sous l'eau.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux pertes ou plaintes d'un tiers pouvant résulter de l'emploi de cette montre.

### A propos de ce manuel




(Eclairage)

- Les lettres sur l'illustration ci-contre désignent les boutons utilisés pour les diverses opérations.
- Chaque section de ce manuel fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Pour le détail et les informations techniques, reportez-vous à "Référence".
- La plupart des exemples de ce mode d'emploi montrent l'affichage numérique seulement, sans les aiguilles, comme sur l'illustration inférieure.


## Guide général

- Les boutons nécessaires pour passer d'un mode à l'autre sont indiqués ci-dessous.
- Dans n'importe quel mode, appuyez sur (L) pour éclairer le cadran.

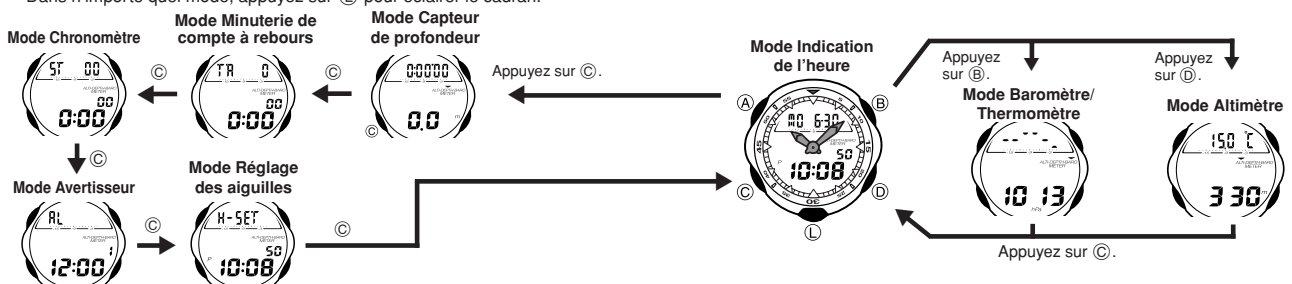

- A partir du mode Indication de l'heure, vous pouvez appuyer sur (B) pour accéder directement au mode Baromètre/Thermomètre ou sur (D) pour accéder au mode Altimètre. Vous pouvez aussi utiliser (B) et (D) pour la commutation du mode Baromètre/Thermomètre et du mode Altimètre.

## Indication de l'heure

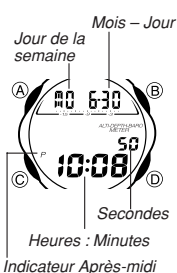

Cette montre indique séparément l'heure numérique et l'heure analogique. Le réglage de l'heure numérique et de l'heure analogique sont différents.


- Si vous devez régler l'heure numérique et l'heure analogique, réglez toujours d'abord l'heure numérique.

### Heure et date numériques

Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'affichage numérique de l'heure et de la date. Lorsque vous réglez l'heure numérique, vous pouvez aussi sélectionner le format (12 ou 24 heures).

### Pour régler l'heure et la date numériques

1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Appuyez sur (C) pour faire avancer le clignotement comme indiqué ci-dessous et sélectionner un réglage.



3. Lorsque le réglage souhaité clignote, utilisez (D) et/ou (B) pour le changer, comme indiqué ci-dessous.

Réglage	Ecran	Opérations
Secondes	50	Appuyez sur (D) pour remettre les secondes à 00.
Heures, Minutes	10:08	Utilisez (D) (+) et (B) (-) pour changer le réglage.
Format 12/24 heures	12H	Utilisez (D) pour sélectionner le format de 12 heures (12H) ou de 24 heures (24H).
Année, Mois, Jour	03 6:30	Utilisez (D) (+) et (B) (-) pour changer le réglage.

4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

### Remarque

- Si vous remettez les secondes à 00 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Si vous les remettez à 00 entre 00 et 29, les minutes ne changent pas.
- Avec le format de 12 heures, l'indicateur P (après-midi) apparaît pour les heures comprises entre midi et 11:59 du soir et aucun indicateur n'apparaît pour les heures comprises entre minuit et 11:59 du matin.
- Dans le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59, sans indicateur.
- Le format d'indication de l'heure de 12/24 heures sélectionné en mode Indication de l'heure est valide dans tous les modes.
- L'année peut être réglée de 2000 à 2039. Le jour de la semaine est calculé automatiquement en fonction de la date spécifiée.
- Le calendrier entièrement automatique de la montre tient compte de la différence de longueur des mois et des années bissextiles. Une fois que la date est réglée, vous n'avez plus besoin de la changer, sauf après le remplacement de la prise.

## Réglage de l'heure analogique

Effectuez la procédure suivante lorsque l'heure indiquée par les aiguilles analogiques ne correspond pas à l'heure de l'affichage numérique.

### Pour régler l'heure analogique



1. En mode Indication de l'heure, appuyez cinq fois sur (C) pour accéder au mode Réglage des aiguilles.
2. Appuyez sur (A) jusqu'à ce que l'heure numérique actuelle se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage de l'heure analogique.
3. Appuyez sur (D) pour avancer l'heure analogique de 20 secondes.
  - L'heure analogique avance plus rapidement si vous appuyez en continu sur (D).

- Si vous devez beaucoup avancer l'heure analogique, appuyez sur (D) jusqu'à ce que l'heure change rapidement, puis appuyez sur (B). Le mouvement rapide des aiguilles se bloque et vous pouvez relâcher les deux boutons. Le mouvement rapide des aiguilles continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur un bouton pour l'arrêter. Il s'arrête sinon automatiquement lorsque les aiguilles ont fait un tour complet de 12 heures ou si un avertisseur retentit.

4. Appuyez sur (A) pour dégager l'écran de réglage.
- Pour revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur (C).


## Baromètre/Thermomètre

Cette montre utilise un capteur de pression pour mesurer la pression de l'air (pression barométrique) et un capteur de température pour mesurer la température.

- Vous pouvez calibrer le capteur de température et le capteur de pression si les valeurs obtenues vous paraissent fausses.

### Pour relever la pression barométrique et la température


Il suffit d'appuyer sur (B) en mode Indication de l'heure ou en mode Altimètre au mode Baromètre/Thermomètre et relever automatiquement la pression barométrique et la température.

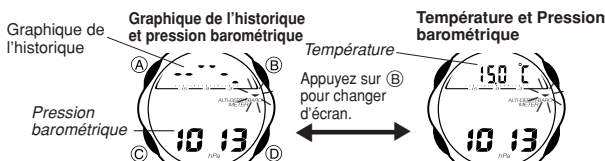

- Il faut attendre quatre ou cinq secondes pour que la pression barométrique soit indiquée après l'accès au mode Baromètre/Thermomètre.
- La pression barométrique est indiquée en unités de 1 hPa (ou 0,05 inHg).
- Si la pression barométrique relevée est hors de la plage de 600 hPa à 1100 hPa (17,70 inHg à 32,45 inHg), ---- hPa (ou inHg) apparaît sur l'écran. La pression barométrique est de nouveau indiquée dès que la valeur relevée est dans la plage fixée.
- La température est indiquée en unités de 0,1°C (ou 0,2°F).
- Si la température relevée n'est pas comprise entre -10,0°C et 60,0°C (14,0°F et 140,0°F), --. -°C (ou °F) apparaît sur l'écran. La température est de nouveau indiquée dès que la température relevée est dans la plage fixée.
- Dans certains pays, la pression barométrique s'exprime en hectopascal (hPa) et non pas en millibars (mb). C'est exactement la même chose, car 1 hPa = 1 mb.
- Voir "Précautions concernant le baromètre et le thermomètre" pour les précautions à prendre.

### Graphique de l'historique de la pression barométrique

La pression barométrique indique les changements de l'atmosphère. En surveillant ces changements vous pouvez prévoir de façon assez précise le temps. Le graphique de l'historique de la pression barométrique contient des points qui indiquent les changements dans les relevés de pression barométrique effectués par la montre les 18 dernières heures. Le point à l'extrême droite du graphique représente le dernier relevé. Les positions relatives des points sur le graphique indiquent si la pression barométrique augmente, diminue ou reste relativement stable.



- Bien que vous puissiez sélectionner hPa ou inHg comme unité de pression barométrique, le graphique de l'historique indique toujours la pression en hPa. Les points du graphique représentent donc chacun des changements de pression barométrique de  $\pm 3$  hPa.
- Aucun point n'est marqué sur le graphique lorsqu'un relevé échoue à cause d'une anomalie du capteur, l'épuisement de la pile ou d'une autre raison.
- La mesure de la pression barométrique est désactivée pendant les relevés de profondeur dans le mode Capteur de profondeur. C'est pourquoi les points du graphique de relevés de pression barométrique effectués pendant le relevé de profondeur sont absents.

Les données qui apparaissent sur le graphique de l'historique de la pression barométrique doivent être interprétées de la façon suivante.



Un graphique ascendant indique généralement une amélioration du temps.



Un graphique descendant indique généralement une détérioration du temps.

### A propos des relevés de la pression barométrique et de la température

- Les relevés de pression barométrique et de température commencent dès l'accès au mode Baromètre/Thermomètre. Ensuite, la pression barométrique et la température sont relevées toutes les cinq secondes pendant les deux ou trois premières minutes.
- L'indicateur  $\blacktriangledown$  au-dessus de **BARO** clignote pendant le relevé de la pression barométrique.
- Le baromètre relève la pression toutes les trois heures (à compter de minuit), quel que soit le mode sélectionné. Les valeurs obtenues sont utilisées pour marquer les points sur le graphique de l'historique de la pression barométrique.
- Vous pouvez aussi relever la pression barométrique et la température quand vous voulez en appuyant sur (B) dans le mode Baromètre/Thermomètre.

### Précautions concernant le baromètre et le thermomètre

- Le capteur de pression de cette montre mesure les changements de pression de l'air, et les valeurs obtenues peuvent être utilisées pour les prévisions météorologiques. Il n'est pas assez précis pour des prévisions et bulletins météorologiques officiels.
- Des variations subites de température peuvent affecter les relevés de pression.
- Les relevés de température sont affectés par la température du corps (lorsque vous portez la montre), l'exposition directe au soleil et l'humidité. Pour obtenir des relevés de la température plus précis, retirez la montre du poignet, posez-la à un endroit bien ventilé et à l'abri du soleil et essuyez l'humidité condensée sur le boîtier. Il faut environ 20 à 30 minutes au boîtier de la montre pour atteindre la température ambiante.
- Vous avez le choix entre l'hectopascal (hPa) et le pouce Hg (inHg) comme unité de pression barométrique. Voir " Changement de l'unité de pression barométrique et de température " pour le détail.
- Vous avez le choix entre le degré Celsius (°C) et le degré Fahrenheit (°F) comme unité de température. Voir " Changement de l'unité de pression barométrique et de température " pour le détail.

## Altimètre

L'altimètre de la montre emploie un capteur de pression pour détecter la pression actuelle de l'air. Celle-ci sert ensuite à estimer l'altitude actuelle conformément aux valeurs fixées par l'ISA (Atmosphère Standard Internationale). Si vous pré-réglez une altitude de référence, la montre calculera aussi l'altitude relative actuelle par rapport à la valeur pré-réglée.

### Important !

- La montre estime l'altitude en fonction de la pression de l'air. Cela signifie que des relevés effectués au même endroit peuvent varier si la pression de l'air change.
- Cette montre emploie un capteur de pression à semi-conducteur qui est sensible aux variations de température. Pendant les relevés d'altitude, assurez-vous que la montre n'est pas exposée à des variations de température.
- Pour que la montre soit moins sensible aux changements brusques de température, laissez-la à votre poignet pendant les relevés de température.
- Ne vous fiez pas à la montre pour mesurer l'altitude et ne touchez pas aux boutons lorsque vous pratiquez des sports occasionnant des variations brusques d'altitude, comme le parachutisme, le delta-plane, le parapente, le vol en hélicoptère, planeur, etc.
- Souvenez-vous que l'air dans les avions est pressurisé et que pour cette raison la montre peut ne pas indiquer la même altitude que celle annoncée par le personnel volant.

### Fonctionnement de l'altimètre

#### Avec les valeurs pré-réglées (sans altitude de référence)


- La montre relève la pression de l'air à l'endroit où vous vous trouvez et utilise les valeurs ISA pour convertir la pression en altitude.

#### Avec une altitude de référence

- Lorsqu'une altitude de référence est pré-réglée, la pression de l'air est convertie en altitude en fonction de celle-là.
- Pour déterminer la hauteur d'un bâtiment élevé, par exemple, désignez 0 comme altitude de référence au rez-de-chaussée. Notez que vous n'obtiendrez pas de mesures précises si le bâtiment est pressurisé ou climatisé.
- En montagne, vous pouvez aussi désigner une altitude de référence, indiquée par un repère sur le chemin ou sur une carte. Les relevés d'altitude de la montre seront plus précis que sans altitude de référence.



## Pour relever l'altitude

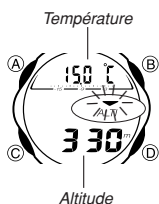

Appuyez sur **(D)** en mode Indication de l'heure ou dans le mode Baromètre/Thermomètre pour accéder au mode Altimètre. Le relevé commence automatiquement.

- Il faut attendre quatre ou cinq secondes pour que l'altitude soit indiquée après l'accès au mode Altimètre.
- L'écran du mode Altimètre indique aussi la température. Voir " Baromètre/Thermomètre " pour le détail.
- Pendant les deux ou trois minutes qui suivent l'accès au mode Altimètre, l'indicateur **▼** clignote sur l'afficheur et l'altitude est relevée toutes les cinq secondes. Ensuite, l'indicateur **▼** cesse de clignoter et reste affiché pendant que l'altitude est relevée toutes les deux minutes.

- Il suffit d'appuyer sur **(D)** pour que les relevés recommencent au début du cycle indiqué ci-dessus.
- L'altitude est indiquée en unités de 5 mètres (20 pieds).
- L'altitude peut être mesurée de -700 à 4 000 mètres (-2 300 à 13 120 pieds). La plage d'affichage de l'altitude (y compris les valeurs calculées par rapport à une altitude de référence) va de -4 000 à 4 000 mètres (-13 120 et 13 120 pieds).
- La valeur indiquée comme altitude peut être négative si vous avez spécifié une altitude de référence ou dans certaines conditions atmosphériques.
- Si l'altitude relevée est hors de la plage fixée, - - - - mètres (ou pieds) sera indiqué à la place de l'altitude. L'altitude est indiquée correctement même que la valeur obtenue est dans la plage fixée.
- Vous avez le choix entre le mètre (m) et le pied (ft) comme unité de mesure de l'altitude. Voir " Pour changer l'unité d'altitude " pour le détail.

## Désignation d'une altitude de référence

Lorsque vous avez désigné une altitude de référence, la montre convertit la pression de l'air en altitude. Les altitudes produites par cette montre sont sujettes à erreur en raison des changements de pression de l'air. C'est pourquoi il est conseillé de changer l'altitude de référence chaque fois que c'est possible en cours de randonnée.

## Pour désigner une altitude de référence



1. En mode Altimètre, appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que **OFF** apparaisse (clignote) ou jusqu'à ce que l'affichage se vide. C'est l'écran de réglage.
  - Attendez quatre ou cinq secondes avant d'effectuer l'étape 2 ci-dessous. Si vous n'attendez pas, le réglage de la valeur risque de ne pas être correct.
  - Si l'écran s'est vidé à l'étape 1, la valeur de référence actuelle apparaîtra (clignotement) quatre ou cinq secondes plus tard.

- Si **OFF** ou l'altitude de référence actuelle n'apparaît pas à ce moment, appuyez sur **(A)** pour revenir à l'écran du mode Altimètre et effectuez une nouvelle fois l'étape 1.
2. Appuyez sur **(D)** (+) ou **(B)** (-) pour changer l'altitude de référence actuelle de 5 mètres (ou 20 pieds).
    - Vous pouvez régler une altitude de référence de -4 000 à 4 000 mètres (-13 120 à 13 120 pieds).
    - Pour revenir à **OFF** (pas d'altitude de référence), il suffit d'appuyer en même temps sur **(D)** et **(B)**. La montre convertit alors la pression de l'air en altitude en fonction des données préréglées en usine seulement.
  3. Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

## Capteur de profondeur


Le capteur de pression de la montre peut aussi être utilisé pour les relevés de profondeur de l'eau pendant la plongée en apnée ou au tuba. Des relevés sont effectués toutes les trois secondes et les mesures obtenues sont indiquées jusqu'à 30 mètres (98 pieds) de profondeur. Ces données peuvent être enregistrées dans un journal de plongée, qui contient le temps total passé sous l'eau, la profondeur maximale et la température de l'eau à la profondeur maximale atteinte durant la plongée. Vous pouvez revoir les données du journal de la dernière plongée avant de replonger.

### Important !

- Ne jamais utiliser cette montre pour mesurer la profondeur pendant la plongée à bouteille.
- La montre est conçue pour commencer à relever la profondeur de l'eau et enregistrer les données à partir d'un mètre de profondeur (4 pieds). C'est pourquoi le terme " immerger " dans ce manuel désigne l'immersion à au moins 1 mètre de profondeur et le terme " en surface " désigne une immersion à une profondeur inférieure à 1 mètre de profondeur.
- En mode Capteur de profondeur la montre consomme de l'énergie même si elle n'est pas dans l'eau. Sortez du mode Capteur de profondeur lorsque vous n'utilisez pas cette fonction.
- L'unité de mesure sélectionnée en mode Altimètre est aussi utilisée en mode Capteur de profondeur.

## Qu'est-ce qu'une " plongée " ?

Une plongée commence au moment où vous atteignez plus d'un mètre de profondeur (environ quatre pieds), la montre étant en mode Capteur de profondeur. Elle se termine lorsque vous revenez à la surface et sortez du mode Capteur de profondeur. La plongée ne prend pas fin si vous revenez à la surface mais restez en mode Capteur de profondeur.

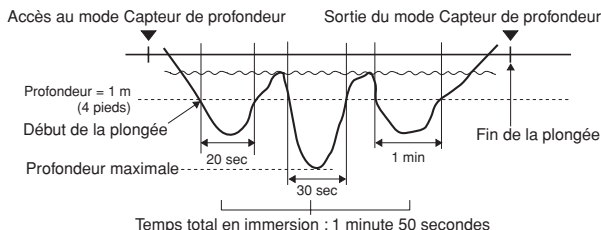

- Souvenez-vous que le terme " plongée " utilisé dans ce manuel désigne la plongée en apnée ou la plongée au tuba seulement.
- Le relevé de profondeur commence automatiquement lorsque le capteur détecte une profondeur de plus d'un mètre (environ quatre pieds).
- Le relevé de profondeur s'arrête automatiquement lorsque la profondeur est inférieure à un mètre (quatre pieds).
- Le relevé de profondeur recommence chaque fois que vous redescendez à plus d'un mètre (quatre pieds). Toutes les données enregistrées entre le début de la plongée et la fin de la plongée sont considérées comme une seule plongée, même si vous revenez plusieurs fois de suite à la surface.

## Pour relever la profondeur




1. Avant la plongée, accédez au mode Indication de l'heure et appuyez sur **(C)** pour accéder au mode Capteur de profondeur.
  - Il faut attendre quatre à cinq secondes pour que **00** (ou **0**) apparaisse.
2. Entrez dans l'eau et descendez à plus d'un mètre (quatre pieds) pour commencer la plongée.

3. Lorsque vous voulez arrêter la plongée, revenez à la surface et appuyez sur **(C)** pour sortir du mode Capteur de profondeur.
- Lorsque vous sortez du mode Capteur de profondeur, les données accumulées pendant la plongée (temps d'immersion, profondeur maximale atteinte, température de l'eau à la profondeur maximale) sont enregistrées dans le journal.
  - La montre ne sortira pas du mode Capteur de profondeur si une autre valeur que **00** (ou **0**) est indiquée comme profondeur lorsque vous appuyez sur **(C)**. Si **00** (ou **0**) n'apparaît pas bien que vous soyez remonté à la surface (profondeur de moins de 1 mètre/4 pieds), procédez comme indiqué dans " Pour remettre à 0 mètre (pied) la profondeur de référence ".
  - Voir " Données du journal " pour le détail sur l'affichage des données enregistrées.

## Pour afficher la température de l'eau et la profondeur maximale

En mode Capteur de profondeur, vous pouvez appuyer sur **(D)** pour échanger les écrans de temps écoulé/profondeur actuelle et de température de l'eau/profondeur maximale.

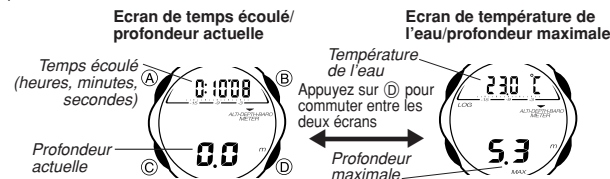

- Si vous ne touchez aucun bouton pendant cinq à six secondes pendant l'affichage de l'écran de température de l'eau/profondeur maximale, la montre revient automatiquement à l'écran de temps écoulé/profondeur actuelle.
- Ne jamais toucher aux boutons de la montre sous l'eau.

### Important !

Veillez noter les précautions suivantes lorsque vous utilisez le mode Capteur de profondeur.

### Avant la plongée en apnée/au tuba

- Avant la plongée, assurez-vous qu'aucune des indications suivantes n'est affichée.
  - BATTERY (pile faible)
  - RECOVER (pile faible)
  - Err (erreur de capteur)
- Assurez-vous que **00** (ou **0**) est indiqué à la profondeur actuelle.
- Assurez-vous que la montre est bien à l'heure.
- Vérifiez le verre, le boîtier et le bracelet pour vous assurer qu'ils ne sont pas craquelés ou abîmés.
- Assurez-vous que le bracelet est bien attaché à votre poignet.

### Pendant la plongée en apnée/tuba

- Assurez-vous que la minuterie et le capteur de profondeur fonctionnent correctement.
- Faites attention lorsque vous plongez près de rochers ou de coraux car la montre peut facilement être rayée.

### Après la plongée en apnée/tuba

- Pour éviter la corrosion, rincez bien la montre à l'eau douce pour enlever le sel, la saleté, etc. (Si possible, laissez la montre toute une nuit dans de l'eau douce pour enlever tout le sel.)
- Si vous utilisez un bracelet métallique, nettoyez-le de temps en temps les interstices du bracelet avec une brosse à dents et de l'eau savonneuse. Sinon le bracelet peut être abîmé par la corrosion, ou salir vos vêtements ou irriter la peau.

### Précautions concernant le mode Capteur de profondeur

- Après avoir accédé au mode Capteur de profondeur, la montre relève immédiatement la pression de référence et indique 0 mètre (pied). Ceci signifie qu'avant la plongée, il faut toujours accéder au mode Capteur de profondeur à la surface de l'eau, jamais après l'immersion de la montre.
- Suite à un changement majeur de la température de l'air ou d'un autre phénomène, l'affichage peut indiquer une autre valeur que 0 mètre (pied) en mode Capteur de profondeur, bien que vous soyez encore en surface. Dans ce cas, réinitialisez la profondeur de référence à 0 mètre (pied). Voir " Pour remettre à 0 mètre (pied) la profondeur de référence "
- Les profondeurs sont indiquées en unités de 0,1 mètre (ou 1 pied).
- 00 (ou 0) est indiqué si la profondeur est inférieure à un mètre (quatre pieds).
- **DEEP** s'affiche au lieu de la profondeur lorsque la profondeur est supérieure à 30 mètres (98 pieds). Si vous continuez à plonger après l'affichage de **DEEP**, ---- apparaîtra à la place de la profondeur. Si ---- reste affiché lorsque vous revenez à la surface, appuyez trois secondes sur (C) pour sortir du mode Capteur de profondeur. Si ---- reste malgré tout affiché, c'est que le capteur fonctionne mal. Dans ce cas, apportez la montre à votre revendeur ou à un détaillant CASIO pour la faire contrôler.
- Quand le temps écoulé supérieur à trois heures, la montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure et les données de la plongée sont enregistrées dans le journal.
- Le bip de progression et l'avertisseur de la minuterie à auto-répétition ne retentissent pas en mode Capteur de profondeur.
- Il faut environ cinq minutes à la montre pour afficher la température correcte de l'eau lorsqu'il y a une grande différence entre la température de l'air et la température de l'eau, après un changement brusque de température, etc.

### Données de journal

Lorsque vous sortez du mode Capteur de profondeur après la plongée, les données relevées sont automatiquement enregistrées dans un journal. Elles y restent jusqu'à la prochaine plongée, où elles sont remplacées par les données de la nouvelle plongée.

Un seul journal peut être enregistré et celui-ci contient les données suivantes.

**Temps total en immersion:** Cette valeur indique le temps cumulé (heures, minutes, secondes) passé sous l'eau à une profondeur d'au moins un mètre (quatre pieds).


**Profondeur maximale:** Cette valeur indique la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.

**Température de l'eau à la profondeur maximale:** Cette valeur indique la température de l'eau à la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.

Procédez de la façon suivante pour revoir les données du journal enregistré dans la mémoire.

### Pour revoir les données du journal

1. Dans le mode Indication de l'heure, appuyez sur (C) pour accéder au mode Capteur de profondeur.
2. Appuyez sur (B) pour afficher successivement les écrans suivants.

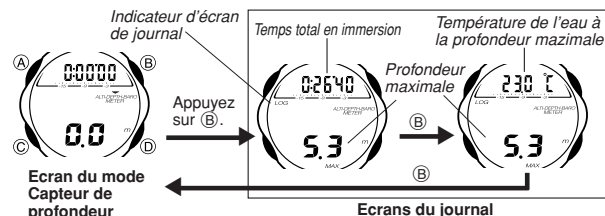


3. Si vous n'effectuez aucune opération pendant cinq à six secondes lorsque l'écran de journal est affiché, la montre revient automatiquement à l'écran du mode Capteur de profondeur.
- Vous ne pouvez pas revoir les données de journal pendant un relevé de profondeur.
3. Pour sortir du mode Capteur de profondeur, appuyez sur (C).

### Pour supprimer les données du journal

1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (C) pour accéder au mode Capteur de profondeur.
2. Appuyez sur (B) pour afficher les données du journal.
3. Appuyez environ deux secondes sur (A) jusqu'à ce que les données du journal soient supprimées et la montre revienne à l'écran du mode Capteur de profondeur.
4. Pour sortir du mode Capteur de profondeur, appuyez sur (C).

### Minuterie de compte à rebours

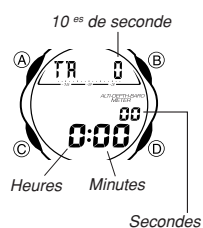

La minuterie de compte à rebours peut être réglée de 1 minute à 24 heures. Un avertisseur retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro. Lorsque la fonction d'auto-répétition est activée, la minuterie revient automatiquement à sa valeur initiale et continue de fonctionner chaque fois qu'elle atteint zéro. Un bip signale la progression du compte à rebours. Tout ceci fait de la minuterie de compte à rebours un outil pratique pour le minutage du départ des courses de yacht.

- Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Minuterie de compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur (C).

### Configuration de la minuterie de compte à rebours

Les réglages qu'il faut effectuer avant d'utiliser la minuterie de compte à rebours sont les suivants.

- Temps initial du compte à rebours
- Activation/Désactivation de l'auto-répétition
- Activation/Désactivation du bip de progression

### Temps initial du compte à rebours

Vous pouvez régler un compte à rebours de 1 minute à 24 heures.


### Auto-répétition

Lorsque l'auto-répétition est activée, le compte à rebours revient à sa valeur initiale chaque fois qu'il atteint zéro et se poursuit après un avertisseur (avertisseur de la minuterie à auto-répétition). Lorsqu'elle est désactivée, le compte à rebours s'arrête lorsqu'il atteint zéro et le temps initial réapparaît.

### Bip de progression


Lorsque le bip de progression est activé, la montre bipie à 10, 5, 4, 3, 2 et 1 minutes du compteur et à 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 et 1 seconde de la dernière minute du compteur.

### Pour régler le temps initial du compte à rebours et activer/désactiver l'auto-répétition

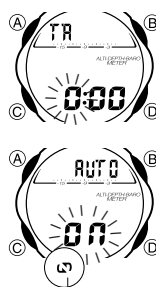

Indicateur d'auto-répétition

1. En mode Minuterie de compte à rebours, appuyez sur (A) jusqu'à ce que le réglage des heures du temps initial du compte à rebours se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
2. Appuyez sur (C) pour faire avancer le clignotement de la façon suivante et sélectionner d'autres réglages.



3. Effectuez les opérations suivantes selon le réglage actuellement sélectionné.
  - Pendant le clignotement des heures ou des minutes, utilisez (D) (+) ou (B) (-) pour changer le réglage.

- Pour un compte à rebours de 24 heures, spécifiez 0:00 comme temps initial.
  - Pendant que le réglage de l'auto-répétition (00 ou 0FF) clignote, appuyez sur (D) pour activer (00) ou désactiver (0FF) l'auto-répétition.
4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
  - L'indicateur d'auto-répétition (☞) apparaît lorsque l'auto-répétition est activée.

### Pour activer et désactiver le bip de progression



Indicateur de bip de progression


Si vous appuyez sur (B) pendant que le temps initial du compte à rebours est affiché ou pendant le minutage en mode Minuterie de compte à rebours, le fonctionnement du bip de progression est activé (♪ affiché) ou désactivé (♪ non affiché).



## Pour utiliser la minuterie du compte à rebours


- Appuyez sur **(D)** dans le mode Minuterie de compte à rebours pour mettre la minuterie en marche.
- Lorsque le compte à rebours atteint zéro, l'avertisseur retentit pendant 10 secondes à moins que vous ne l'arrêtiez en appuyant sur un bouton.
  - Appuyez sur **(D)** pendant un compte à rebours pour le suspendre. Appuyez une nouvelle fois sur **(D)** pour continuer.
  - Le compte à rebours continue même si vous sortez du mode Minuterie de compte à rebours.
  - Pour arrêter complètement un compte à rebours, suspendez-le d'abord (en appuyant sur **(D)**), puis appuyez sur **(B)**. Le temps du compte à rebours revient à sa valeur initiale.
  - Si la minuterie de compte à rebours fonctionne lorsque vous utilisez le mode Capteur de plongée pendant la plongée, l'avertisseur du compte à rebours retentit à la fin du compte à rebours. Toutefois, les bips suivants de la minuterie de compte à rebours sont désactivés pendant la plongée en mode Capteur de profondeur.
- Avertisseur de la minuterie à auto-répétition*  
*Bip de progression*
- L'emploi fréquent de l'auto-répétition et de l'avertisseur peut user la pile.

## Chronomètre

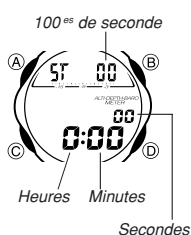


- Le chronomètre permet de chronométrer des temps écoulés, des temps partiels et deux arrivées.
- La plage d'affichage du chronomètre est de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.
  - Lorsque le temps limite est atteint, le chronométrage recommence à compter de zéro si vous ne l'arrêtez pas.
  - Le chronométrage continue même si vous quittez le Mode Chronomètre.
  - Si vous sortez du mode Chronomètre pendant l'affichage d'un temps partiel, le temps partiel s'éteint et le chronométrage continue.
  - Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent en Mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant sur **(C)**.

### Pour chronométrer des temps

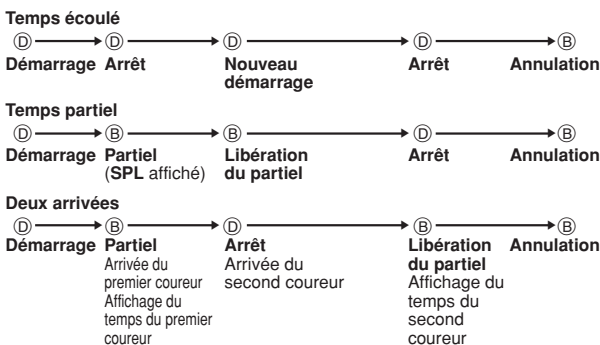

## Avertisseurs

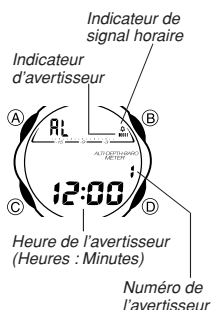


- Vous pouvez spécifier cinq avertisseurs quotidiens indépendants. Lorsqu'un avertisseur est activé, des bips retentissent à l'heure prééglée.
- Vous pouvez aussi activer un signal horaire qui marquera chaque heure précise par deux bips.
- Le numéro d'avertisseur (1 à 5) indique un écran d'avertisseur. **:55** apparaît au lieu de l'heure de l'avertisseur pour indiquer l'écran de signal horaire.
  - Toutes les opérations mentionnées dans cette partie s'effectuent en mode Avertisseur, auquel vous accédez en appuyant sur **(C)**.

## Pour régler l'heure d'un avertisseur



- En mode Avertisseur, utilisez **(D)** pour faire défiler les écrans d'avertisseur jusqu'à ce que celui dont vous voulez régler l'heure apparaisse.



- Appuyez sur **(A)** jusqu'à ce que les chiffres des heures de l'heure de l'avertisseur se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
  - L'avertisseur est automatiquement activé à ce moment.
- Appuyez sur **(C)** pour faire clignoter les heures ou les minutes.
- Lorsqu'un réglage clignote, utilisez **(D)** (+) et **(B)** (-) pour le changer.
  - Lorsque vous utilisez le format de 12 heures, veillez à bien régler l'heure de l'avertisseur sur le matin (pas d'indicateur) ou l'après-midi (indicateur **P**).
- Appuyez sur **(A)** pour sortir de l'écran de réglage.

## Fonctionnement des avertisseurs

L'avertisseur retentit à l'heure prééglée pendant 10 secondes environ (dans tous les modes), à moins que vous ne l'arrêtez en appuyant sur un bouton.

### Pour tester l'avertisseur

En mode Avertisseur, appuyez un moment sur **(D)** pour faire retentir l'avertisseur.

### Pour activer et désactiver un avertisseur et le signal horaire

- En mode Avertisseur, utilisez **(D)** pour sélectionner un avertisseur ou le signal horaire.
  - Lorsque l'avertisseur ou le signal horaire est sélectionné, appuyez sur **(B)** pour l'activer et le désactiver.
    - |||||** indique que l'avertisseur est activé.
    - A** indique que le signal horaire est activé.
- L'indicateur d'avertisseur (**|||||**) et l'indicateur de signal horaire (**A**) apparaissent dans tous les modes lorsque ces fonctions sont activées.
- Quand un avertisseur est activé, l'indicateur correspondant apparaît sur l'afficheur dans tous les modes.

## Rétroéclairage

Indicateur d'autocommutateur d'éclairage



Le rétroéclairage emploie un panneau EL (électroluminescent) qui éclaire tout l'écran pour qu'il soit mieux visible dans l'obscurité. L'autocommutateur de la montre allume automatiquement le rétroéclairage lorsque vous tournez la montre vers votre visage.

- L'autocommutateur de rétroéclairage doit être activé (indiqué par l'indicateur **☀**) pour qu'il puisse fonctionner.
- Voir "Précautions concernant le rétroéclairage" pour des informations importantes sur le rétroéclairage.

### Pour allumer manuellement le rétroéclairage

Dans n'importe quel mode, vous pouvez allumer le rétroéclairage pendant deux secondes environ en appuyant sur **(L)**.

- Dans ce cas, le rétroéclairage s'allume même si l'autocommutateur est désactivé.

### A propos de l'autocommutateur de rétroéclairage

Le rétroéclairage s'allume pendant deux secondes environ lorsque vous tenez le bras de la façon indiquée ci-dessous (dans n'importe quel mode) si l'autocommutateur de rétroéclairage a été activé.

Mettez la montre à une position parallèle au sol puis inclinez-la vers vous de plus de 40 degrés pour allumer le rétroéclairage.

- Portez la montre sur l'extérieur du poignet.



### Avertissement !

- Consultez les données de la montre en lieu sûr lorsque vous utilisez l'autocommutateur de rétroéclairage. Soyez particulièrement prudent lorsque vous courez ou pratiquez une activité où un accident ou des blessures sont possibles. Attention à l'éclairage subit de la montre : il peut surprendre ou distraire votre entourage.
- Lorsque vous portez la montre, veillez à désactiver l'autocommutateur de rétroéclairage avant de monter à bicyclette, à moto ou dans un véhicule. Le fonctionnement subit et inopiné de l'autocommutateur peut distraire et provoquer un accident de la route et des blessures graves.

## Pour activer et désactiver l'autocommutateur de rétroéclairage

Dans n'importe quel mode pendant qu'un réglage clignote, appuyez deux secondes environ sur (L) pour activer (☼ affiché) et désactiver (☼ non affiché) l'autocommutateur.

- L'indicateur ☼ est visible dans tous les modes lorsque l'autocommutateur d'éclairage est activé.
- Le commutateur d'autoéclairage reste activé au maximum six heures. Ensuite, il se désactive automatiquement pour préserver l'énergie de la pile.
- L'autocommutateur d'éclairage est toujours désactivé, quelque soit le réglage effectué, lorsque l'écran de réglage du mode Réglage des aiguilles est affiché.
- Le rétroéclairage peut ne pas s'éclairer immédiatement si vous dirigez la montre vers votre visage pendant un relevé de la pression barométrique ou un relevé de l'altitude.

## Questions et Réponses

### Question : Comment fonctionne l'altimètre ?

Réponse : En général, la pression de l'air et la température diminuent lorsque l'altitude augmente. Pour calculer l'altitude, cette montre se réfère aux valeurs ISA (Atmosphère Standard Internationale) stipulée par l'ICAO (Organisation internationale de l'aviation civile). Ces valeurs définissent la relation entre l'altitude, la pression de l'air et la température.


Altitude	Pression de l'air	Température
4000 m	616 hPa	Environ 8 hPa par 100 m
3500 m	701 hPa	Environ 9 hPa par 100 m
3000 m		
2500 m	795 hPa	Environ 10 hPa par 100 m
2000 m		
1500 m	899 hPa	Environ 11 hPa par 100 m
1000 m		
500 m	1013 hPa	Environ 12 hPa par 100 m
0 m		

Altitude	Pression de l'air	Température
14000 pi	19,03 inHg	Environ 0,15 inHg par 200 pi
12000 pi	22,23 inHg	Environ 0,17 inHg par 200 pi
10000 pi		
8000 pi	25,84 inHg	Environ 0,192 inHg par 200 pi
6000 pi		
4000 pi	29,92 inHg	Environ 0,21 inHg par 200 pi
2000 pi		
0 pi		

Source : Organisation internationale de l'aviation civile

- Dans les situations suivantes il est difficile d'obtenir des relevés précis :  
*Changements de pression de l'air à cause de changements atmosphériques*  
*Changements de température extrêmes*  
*Choc violent de la montre*

Il existe deux méthodes standard pour exprimer l'altitude: l'altitude absolue et l'altitude relative. L'altitude absolue désigne la hauteur absolue par rapport au niveau de la mer. L'altitude relative désigne la différence de hauteur entre deux points donnés.

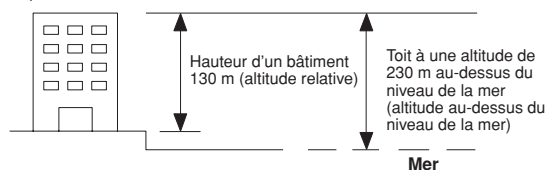

### Précautions concernant le relevé simultané de l'altitude et de la température

Il est possible de relever en même temps l'altitude et la température mais pour être plus précis, chacun de ces deux relevés doit être effectué dans des conditions différentes. Pour relever la température, il est préférable d'enlever la montre du poignet pour éliminer les effets de la chaleur du corps. Pour relever l'altitude, par contre, il vaut mieux garder la montre au poignet, pour qu'elle reste à une température constante et fournisse des mesures plus précises.

Voici ce qu'il faut faire pour relever en priorité l'altitude ou la température.

- Pour relever en priorité l'altitude, gardez la montre au poignet ou à un endroit où la température de la montre reste constante.
- Pour relever en priorité la température, retirez la montre de votre poignet et laissez-la pendre à votre sac ou à un autre endroit, non exposé à la lumière directe du soleil. Le fait d'enlever la montre du poignet peut affecter momentanément le relevé du capteur de pression.

### Question : Comment le baromètre fonctionne-t-il ?

Réponse : La pression barométrique indique les changements d'atmosphère, et en surveillant ces changements il est possible de faire des prévisions météorologiques d'une précision raisonnable. En général, une augmentation de pression indique une amélioration du temps, tandis qu'une baisse de pression indique une détérioration du temps.

La pression barométrique indiquée dans les journaux et bulletins météo de la télévision sont des valeurs corrigées par rapport aux valeurs obtenues au niveau de la mer (0 m).

### Question : Comment la montre calcule-t-elle la profondeur ?

Réponse : La pression de l'eau augmente avec la profondeur. Dans le cas de l'eau de mer (densité volumique = 1,025), la pression de l'eau augmente de 1 ATM (1,03 kg/cm<sup>2</sup>) tous les 10 mètres (33 pieds) de profondeur.

Compte tenu de la relation pression/profondeur, la montre calcule à l'aide du capteur de pression la pression de l'eau et convertit la valeur obtenue en profondeur.

### Question : Doit-on tenir compte d'autres facteurs lors de la plongée en altitude ou en eau douce ?

Réponse : La profondeur revient automatiquement à " 0,0 m (0 ft) " lorsque vous accédez au mode Capteur de profondeur, si bien que vous pouvez utiliser cette montre pour la plongée en altitude. Il faut toutefois savoir qu'au-delà de 4000 mètres (13 000 pieds) d'altitude la montre peut ne pas fonctionner correctement. En outre, comme la montre se réfère à la densité volumique de l'eau de mer (1,025), les relevés ne seront pas corrects lors de la plongée en eau douce. En eau douce, il faut savoir que la profondeur réelle est de 2,5% supérieure à la profondeur indiquée.

**Exemple :** Lorsque la profondeur est de 5 mètres, la profondeur réelle est de  
 $5 \times 1,025 = 5,1$  mètres.

## Référence

Cette partie contient des détails et des informations techniques concernant le fonctionnement de la montre. Elle contient aussi des précautions importantes et des remarques concernant diverses fonctions et caractéristiques de la montre.

### Fonctions de retour automatique

- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération pendant deux ou trois minutes dans le mode Baromètre/Thermomètre.
- Si vous laissez la montre dans le mode Altimètre sans effectuer aucune opération, elle revient automatiquement au mode Indication de l'heure neuf ou dix heures plus tard.
- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si elle reste plus de trois heures en mode Capteur de profondeur et relève la profondeur. Si elle n'est pas en train de relever la profondeur, elle revient au mode Indication de l'heure au bout d'une heure en mode Capteur de profondeur, à moins que vous n'effectuez une autre opération.
- Si vous laissez des chiffres clignoter sur un écran pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, la montre sort automatiquement de l'écran de réglage.

### Défilement

Les boutons (B) et (D) servent à faire défiler les données dans divers modes et sur différents écrans. Dans la plupart des cas, il suffit d'appuyer en continu sur ces boutons pour faire défiler plus rapidement les données.

### Indicateur de mauvais fonctionnement de capteur

Le message **Err** apparaît si le capteur de pression fonctionne mal, et dans ce cas le capteur est désactivé.



- Si une erreur se produit pendant la mesure de la profondeur, **Err** apparaît pendant une ou deux secondes environ. Ensuite **Err** est remplacé par ---.
- Si **Err** apparaît pendant un relevé dans le mode Baromètre/Thermomètre, Altimètre ou Capteur de profondeur, recommencez l'opération. Si **Err** reste affiché, c'est que le capteur fonctionne mal.

Si un capteur fonctionne mal, apportez dès que possible la montre à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.

## Indicateurs BATTERY et RECOVER



L'indicateur **BATTERY** clignote lorsque la charge de la pile est inférieure à un certain niveau. Les fonctions suivantes de la montre sont alors désactivées lorsque l'indicateur **BATTERY** clignote.

- Tous les capteurs
- Le rétroéclairage
- Tous les avertisseurs
- Le réglage des aiguilles analogiques

- Lorsque l'indicateur **BATTERY** clignote, la pression barométrique et la température indiquées sont les dernières valeurs relevées avant la baisse de tension de la pile.
- Si vous plongez fréquemment, il est conseillé de faire remplacer la pile avant que l'indicateur **BATTERY** n'apparaisse pour éviter tout problème au cours de la plongée.
- Notez qu'à basse température les performances de la pile diminuent. L'emploi fréquent du rétroéclairage à basse température, peut entre autre, entraîner l'affichage de l'indicateur **BATTERY**, même si la pile de la montre est relativement neuve. La pile devrait retrouver ses performances normales lorsque la montre est exposée à une température normale. Si vous devez utiliser le rétroéclairage lorsque la température est basse, laissez la montre à votre poignet pour qu'elle soit maintenue chaude par la chaleur du corps.



L'indicateur **RECOVER** clignote si vous utilisez le rétroéclairage ou les avertisseurs plusieurs fois de suite en un court laps de temps. Dans ce cas, toutes les fonctions suivantes de la montre sont désactivées.

- Tous les capteurs
- Le rétroéclairage
- Tous les avertisseurs
- Le réglage des aiguilles analogiques

La pile retrouve son niveau de charge normal au bout d'un certain temps, et **RECOVER** disparaît pour indiquer que les fonctions ci-dessus peuvent de nouveau être utilisées.

- Lorsque l'indicateur **RECOVER** clignote, la pression barométrique et la température indiquées correspondent aux dernières valeurs relevées.
- Si **RECOVER** se met à clignoter pendant un relevé de profondeur dans le mode Capteur de profondeur, le relevé se poursuivra. Le temps écoulé sera enregistré dans le journal mais la profondeur maximale et la température de l'eau ne le seront pas. Dans ce cas, --, - apparaît au lieu de la profondeur maximale et de la température de l'eau.

## Précautions concernant le rétroéclairage

- Le panneau électroluminescent (EL) de la montre perd de son intensité seulement après une très longue période d'utilisation.
- La lumière fournie par le rétroéclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- Le rétroéclairage s'éteint automatiquement lorsqu'un avertisseur retentit.
- La montre émet un son audible lorsque l'écran est éclairé. Ce son est dû à la vibration du panneau EL utilisé pour l'éclairage. Il ne s'agit pas d'une défectuosité de la montre.
- L'emploi fréquent du rétroéclairage réduit l'autonomie de la pile.
- Le rétroéclairage est désactivé pendant les relevés de profondeur (toutes les 3 secondes).

## Précautions concernant l'autocommutateur de rétroéclairage

- Lorsque le commutateur est activé, le rétroéclairage risque de souvent s'allumer si vous portez la montre à l'intérieur du poignet ou si vous bougez beaucoup le bras ou le soumettez à des vibrations. Pour éviter d'user inutilement la pile pendant des activités pouvant provoquer un éclairage fréquent de la montre, désactivez l'autocommutateur.

Plus de 15 degrés, trop haut



- Le rétroéclairage risque de ne pas s'allumer si le cadran de la montre est à plus de 15 degrés de la parallèle. Assurez-vous que la paume de votre main est parallèle au sol.
- Le rétroéclairage reste éclairé deux secondes seulement, même si vous laissez la montre tournée vers votre visage.

- L'électricité statique ou le magnétisme peuvent perturber le bon fonctionnement de l'autocommutateur. Si le rétroéclairage ne s'allume pas, remettez la montre dans sa position d'origine (parallèle au sol) puis inclinez-la vers vous. S'il ne fonctionne toujours pas, laissez tomber le bras de long du corps puis relevez-le.
- Dans certains cas, il faudra jusqu'à une seconde pour que le rétroéclairage s'allume. Cela ne signifie pas qu'il fonctionne mal.
- Vous pouvez entendre un cliquetis lorsque la montre est secouée. Ce son est dû au mécanisme de l'autocommutateur d'éclairage et ne signifie pas que la montre est endommagée.

## Changement de l'unité de pression barométrique et de température


Lorsque l'unité de pression barométrique est changée, le graphique de pression barométrique se réajuste.

### Pour changer l'unité de pression barométrique et de température

1. Appuyez sur (B) pour accéder au mode Baromètre/Thermomètre.
2. Appuyez sur (A) jusqu'à ce que **OFF** ou ---- se mette à clignoter dans la partie supérieure de l'afficheur. C'est l'écran de réglage.
  - Attendez au moins quatre ou cinq secondes avant de passer à l'étape 3. Si vous passez aussitôt à l'étape 3, les réglages ne seront pas configurés correctement.
3. Après avoir attendu quatre à cinq secondes, appuyez sur (C) pour faire avancer le clignotement dans l'ordre suivant.



- Si une température est indiquée, la valeur est remplacée par ---- au bout de quelques secondes.
- **OFF** ou la valeur d'une pression barométrique (si relevée) apparaît au bas de l'affichage. Si la pression barométrique est indiquée, l'affichage se vide pendant quatre ou cinq secondes, puis la pression barométrique spécifiée réapparaît.
- Si **OFF** ou une valeur n'apparaissent pas dans les parties inférieures et supérieures de l'affichage, appuyez une nouvelle fois sur (A) pour sortir de l'écran de réglage et répétez l'étape 2.



4. Appuyez sur (C) pour faire clignoter le réglage d'unité que vous voulez changer (**°C/°F** ou **hPa/inHg**).
5. Utilisez (D) pour sélectionner l'unité souhaitée.
6. Appuyez sur (A) pour revenir à l'écran du mode Baromètre/Thermomètre.

## Calibrage du capteur de température

Le capteur de température de la montre a été calibré en usine et n'exige en principe aucun réglage. Si toutefois vous notez un écart assez important dans les relevés de température, vous pouvez calibrer le capteur.

### Important !

Si le calibrage du capteur de température n'est pas effectué correctement, la montre indiquera des valeurs erronées. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'effectuer le calibrage.

- Comparez les mesures indiquées par la montre à celles d'un thermomètre fiable et précis.
- Si un réglage est nécessaire, retirez la montre du poignet et attendez environ 20 à 30 minutes pour que la température de la montre ait le temps de se stabiliser.

### Pour calibrer le capteur de température

1. Appuyez sur (B) pour accéder au mode Baromètre/Thermomètre.
2. Appuyez sur (A) jusqu'à ce que **OFF** ou ---- se mette à clignoter dans la partie supérieure de l'afficheur. C'est l'écran de réglage.
  - Attendez au moins quatre ou cinq secondes avant de passer à l'étape 3. Si vous passez aussitôt à l'étape 3, les réglages ne seront pas configurés correctement.
3. Après avoir attendu quatre à cinq secondes, appuyez sur (D) (+) ou (B) (-) pour changer la température indiquée de 0,1°C (ou 0,2°F).
  - Pour rétablir le réglage usine (**OFF**) appuyez en même temps sur (D) et (B).
4. Appuyez sur (A) pour revenir à l'écran du mode Baromètre/Thermomètre.



- Si une température est indiquée, la valeur est remplacée par ---- au bout de quelques secondes.
- **OFF** ou la valeur d'une pression barométrique (si relevée) apparaît au bas de l'affichage. Si la pression barométrique est indiquée, l'affichage se vide pendant quatre ou cinq secondes, puis la pression barométrique spécifiée réapparaît.
- Si **OFF** ou une valeur n'apparaissent pas dans les parties inférieures et supérieures de l'affichage, appuyez une nouvelle fois sur (A) pour sortir de l'écran de réglage et répétez l'étape 2.

## Calibrage du capteur de pression barométrique

Le capteur de pression de cette montre a été calibré en usine et n'exige en principe aucun réglage. Si toutefois vous notez un écart assez important dans les relevés de pression barométrique, vous pouvez calibrer le capteur.

### Important !

Si le calibrage de la mesure de la pression barométrique n'est pas effectué correctement, la montre indiquera des valeurs erronées. Comparez les valeurs indiquées par la montre avec celles d'un baromètre fiable et précis.

## Pour calibrer le capteur de pression



1. Appuyez sur (B) pour accéder au mode Baromètre/Thermomètre.
2. Appuyez sur (A) jusqu'à ce que **OFF** ou **----** se mette à clignoter dans la partie supérieure de l'afficheur. C'est l'écran de réglage.
  - Attendez au moins quatre ou cinq secondes avant de passer à l'étape 3. Si vous passez aussitôt à l'étape 3, les réglages ne seront pas configurés correctement.

- Si une température est indiquée, la valeur est remplacée par **----** au bout de quelques secondes.
- **OFF** ou la valeur d'une pression barométrique (si relevée) apparaît au bas de l'affichage. Si la pression barométrique est indiquée, l'affichage se vide pendant quatre ou cinq secondes, puis la pression barométrique spécifiée réapparaît.
- Si **OFF** ou une valeur n'apparaissent pas dans les parties inférieures et supérieures de l'affichage, appuyez une nouvelle fois sur (A) pour sortir de l'écran de réglage et répétez l'étape 2.



3. Après avoir attendu quatre à cinq secondes, appuyez sur (C) pour faire clignoter le réglage de calibrage du capteur de pression.
  - A ce moment, **OFF** ou la pression barométrique devrait clignoter.
  - Si **OFF** ou la pression n'apparaît pas à ce moment, appuyez sur (A) pour revenir à l'écran du mode Baromètre/Thermomètre et effectuez une nouvelle fois l'opération 2.

4. Appuyez sur (D) (+) ou (B) (-) pour changer la pression barométrique de 1 hPa (0.05 inHg).
  - Pour rétablir le réglage usine (**OFF**) appuyez en même temps sur (D) et (B).
5. Appuyez sur (A) pour revenir à l'écran du mode Baromètre/Thermomètre.

## Pour changer l'unité d'altitude



1. Appuyez sur (D) pour accéder au mode Altimètre.
2. Appuyez sur (A) jusqu'à ce que **OFF** apparaisse (clignotement) ou jusqu'à ce que l'afficheur se vide. C'est l'écran de réglage.
  - Attendez quatre ou cinq secondes avant d'effectuer l'étape 3 ci-dessous. Si vous n'attendez pas, le réglage de la valeur risque de ne pas être correct.

- Si l'écran s'est vidé à l'étape 2, la valeur de référence actuelle apparaîtra (clignotement) quatre ou cinq secondes plus tard.
  - Si **OFF** ou l'altitude de référence actuelle n'apparaît pas à ce moment, appuyez sur (A) pour revenir à l'écran du mode Altimètre et effectuez une nouvelle fois l'étape 2.
3. Appuyez sur (C) pour faire clignoter le réglage d'unité d'altitude.
  4. Appuyez sur (D) pour sélectionner l'unité souhaitée (**m** ou **ft**).
  5. Appuyez sur (A) pour revenir à l'écran du mode Altimètre.
    - L'unité d'altitude sélectionnée dans le mode Altimètre est aussi utilisée dans le mode Capteur de profondeur.

## Pour remettre à 0 mètre (pied) la profondeur de référence



- En mode Capteur de profondeur, appuyez simultanément sur (C) et (D).
- La profondeur de référence revient à 0, et 0 mètre (pied) est indiqué sur l'afficheur de la montre.
  - N'effectuez jamais cette opération pendant l'immersion.